

Eenmalige inspectie 2019

St. Willibrordus Basiliek Hulst



Objectnummer: ZL 0132
Object: St. Willibrordus Basiliek
Straat: Steenstraat 2
Postcode en plaats: 4661 AS Hulst

MONUMENTENWACHT

Objectgegevens

Objectnummer: 0132
Object: St. Willibrordus Basiliek
Straat: Steenstraat 2
Postcode: 4661 AS
Plaats: Hulst

Opdrachtgever: Parochie H. Maria Sterre der Zee
Straat: p/a Steenstraat 22
Postcode: 4561 AS
Postbus:
Postcode:
Plaats: Hulst
E-mail: parochiebestuur@hmsdz.nl

Monumentnummer: 22778
Monumenttype: Rijksmonument
Bouwjaar: 1500

Inspectiegegevens

Inspectienummer: ZL_0132_2019_R_1

Rapport opgesteld door: S. v. Wouwe. Inspectie uitgevoerd: 24 en 25 april 2019. Team: 2V07

Algemeen

In opdracht van het bestuur van de parochie H. Maria Sterre der Zee zijn de kerkgebouwen van deze parochie geïnspecteerd specifiek op de aanwezige en zichtbare gebreken (mankementen).

De rapportage geeft een nadere beschrijving van

- Mankementen die op dit moment tot schade leiden.
- Omschrijving van het mankement (oorzaak).
- Uitgevoerde reparaties.

Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht

Alle goten en vergaarbakken zijn schoongemaakt om deze te kunnen inspecteren.

Drie gescheurde leien vervangen (leien eigen voorraad).

Muurlood boven beëindiging goten zuid- en noordgevel transepten zijn afgekit.

Verwerkte materialen

1 koker voegkit.

1. GEVELS

1.2 Gevels

1.2.2 Natuursteen

Lede- en Gobertangersteen

- voegwerk gevelplint noordgevel
noordbeuk

- afdekstenen muurafdekking luchtbogen
noordgevel koor en vensterafzaat
vensters noordgevel koor

Op diverse plaatsen loszittend, open voegwerk en
begroeiing in de voeg.



Hersteladvies:

Voegwerk gevelplint opnieuw aanbrengen en hierbij
begroeiing in de voeg verwijderen en het gevelplint
schoonmaken.

Voegwerk gevelplint totaal 50 m².

Afdekstenen muurafdekking en vensterafzaat begroeid
met alg- en mosaangroei, kan op termijn vervolgschade
geven aan het natuursteen.



Hersteladvies:

Alg- en mosaangroei afdekstenen muurafdekking en
vensterafzaten schoonmaken en de aangetaste voegen
herstellen.

1.7 Glas en schilderwerk

1.7.1 Beglazing

1.7.1.3 Glas in lood

- westelijk spitsboog venster zuidgevel koor (4)

1 kapot ruitje westelijk venster zuidgevel koor.



Hersteladvies:

Kapot ruitje vernieuwen (1 ruitje, 10x14 cm).

2. DAKEN

2.4 Goten en hemelwaterafvoeren

2.4.1 Goten

2.4.1.3 Koper

Koperbekleding

- vervuiling oostgoot zuidtransept (10) en zuidelijke goten straalkapellen (16 t/m 19)

Goten zijn erg vervuild (vervuiling geeft op termijn vervolgschade aan de koperbekleding).



Hersteladvies:

Het is aan te bevelen deze goten periodiek te laten schoonmaken.

2.4.2 Hemelwaterafvoeren

2.4.2.1 Lood

- bereikbaarheid vergaarbakken schip en koor

Vergaarbakken koor (3 stuks) waren verstopt en deze zijn tijdens de inspectie schoongemaakt (vergaarbak is niet op een veilige manier bereikbaar).



2.6 Schoorstenen

2.6.0 Algemeen

Schoorsteen oostgevel zuidtransept (10)

- metsel- en voegwerk natuursteen blokken bovenste gedeelte schoorsteen

Natuursteen blokken bovenste twee lagen zijn losgescheurd en met loszittend en open voegwerk (geeft inwatering).



Hersteladvies:

Voegwerk bovenste lagen metselwerk herstellen/opnieuw aanbrengen.

2.8 Diversen

2.8.2 Pironen

- soldering loodbekleding piron kapje enkele steunberen noord- en zuidbeuk

Losgescheurde soldering loodmuts piron westelijke- en middelste steunbeer zuidbeuk.
Losgescheurde soldering loodmuts piron oostelijke steunbeer noordbeuk.



Hersteladvies:

De losgescheurde solderingen opnieuw solderen (3 stuks).

4. DIVERSEN

4.1 Technische installaties

4.1.1 Bliksembeveiliging


- bliksemafleider horizontale valbeveiliging aansluiting noordgoot koor (3) en noordgoot kranskapel (26) en zuidgoot zuidbeuk (14)

Bliksemafleider is loszittend van de koperbekleding goot.



Hersteladvies:

Loszittende bliksemafleider vastsolderen aan koperbekleding goot.
3 solderingen.

Rubriek B "Toren Basiliek"	Beoordeling	Toelichting	Objectnummer: ZL 0132
<p>1. GEVELS</p> <p>1.7 Glas en schilderwerk</p> <p><u>1.7.2 Schilderwerk</u></p> <p><i>1.7.2.1 Buitenschilderwerk</i></p> <p>Metaal</p> <p>- muurankers gevels</p>		<p>Schrale en loszittende, gebladderde verflaag.</p>  <p>Hersteladvies: Het ijzer roestwerend behandelen en schilderen. 8 muurankers.</p>	

Erfgoed Zeeland • Postbus 49 • 4330 AA Middelburg
+31 (0)118 670 870 • info@erfgoedzeeland.nl
www.erfgoedzeeland.nl • Twitter: [@erfgoedzeeland](https://twitter.com/erfgoedzeeland)
KvK: 41113210 • IBAN: NL75 RABO 0335 0886 00

MONUMENTENWACHT